



TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR L'ADMINISTRATEUR

Numéro de dossier : 156480-
Numéro de devis : 1639
Adresse du bâtiment : Terrebonne
Bénéficiaires :

Mark Richardson
Bureau: 514 657-2333,

Il y a 13 dossiers dans le projet avec sensiblement les mêmes correctifs à effectuer. L'entrepreneur sera appelé à soumissionner sur la totalité des dossiers.

POINTS EN TRAVAUX

1. Ventilation du vide sous toit inadéquate

Liste des matériaux DÉJÀ achetés :

- 2 ventilateurs Vmax 102-14 de 48"
- 2 bassins de rétention en plastique
- 1 grille murale 9" x 30"
- 1 grille murale 13" x 22"

Résumé des correctifs à effectuer :

- Installer 2 ventilateurs Vmax 102-14 sur l'axe centrale de la toiture;
- Installer une grille murale de 9" x 31" sur la façade arrière. Installer un larmier au-dessus de l'ouverture;
- Installer une grille murale de 13" x 22" sur la façade avant. Installer un larmier au-dessus de l'ouverture;
- Remplacer environ 4 pi3 de cellulose sous les ouvertures existantes des Vmax 102-12
- Installer des bassins de rétention en plastique sous chaque ventilateur Vmax;
- Rehausser les ventilateurs existants Vmax 102-12 pour assurer que l'aillette inférieur soit à 6 po au-dessus du parapet le plus proche;
- Tailler et agrandir l'ouverture au pontage sous les ventilateurs existant VMax 102-12;
- Nettoyer à l'aide d'un produit fongicide le support de toiture au pourtour de l'ouverture du VMax 102-12 situé à l'avant;
- Corriger l'accumulation d'eau près de la gargouille avec l'ajout d'un pli de membrane thermosoudés.
- Lors de l'installation des nouveaux Vmax sur l'axe central, vérifier l'état du support de toiture (contamination)

Documents fournis sur demande : Plan d'architecture, Rapport d'expertise, Photos, Croquis